

Características y beneficios

- No contiene solventes, isocianatos, silicones ni compuestos de PVC
- No es corrosivo
- Curado total a temperatura ambiental
- No requiere de mezclarse.
- Una vez curado, se puede pintar
- Funcional en substratos diversos
- No requiere de activador
- Fácil de aplicar
- Versátil - Resistente al intemperismo
- Autonivelante

Descripción

PERMABOND[®] MS359 A Grey es un adhesivo de un solo componente, a base de polímero MS y que cura a temperatura ambiente. Es ideal para usarse en una gran variedad de materiales, así como para usarse en aplicaciones de encapsulado de componentes electrónicos, sellado de filtros y para unir paneles metálicos de gran tamaño (como los contenedores de los transportes, ductos de aire acondicionado, etc.)

Propiedades físicas de adhesivo sin curar

Composición química	Polímeros MS
Apariencia	Gris
Viscosidad @ 25°C	20rpm: 10,000-25,000 mPa.s (cP)
Peso específico	1.5

Propiedades Típicas de Curado


Mecanismo de curado	Humedad
Tiempo de formación de película	10-20 min
Velocidad de curado	~3-4mm / 24 horas

Comportamiento típico del adhesivo curado

Resistencia al corte (ISO4587)	Acero: 1-2 N/mm ² (150-290psi) Aluminio: 1-2 N/mm ² (150-290psi) Zinc: 1-2 N/mm ² (150-290psi) Policarbonato: 0.5-1 N/mm ² (70-150psi) Poliestireno: 0.5-1 N/mm ² (70-150psi) PVC: 1-2 N/mm ² (150-290psi) Wood: 1-2 N/mm ² (150-290psi)
Resistencia a la tracción (ISO37)	0.5-1.5 MPa (70-150psi)
Dureza (ISO868)	40-50 Shore A
elongación (ISO37)	100-170%

*Los resultados de fuerza variarán dependiendo del nivel de preparación de la superficie y la brecha.

Resistencia térmica

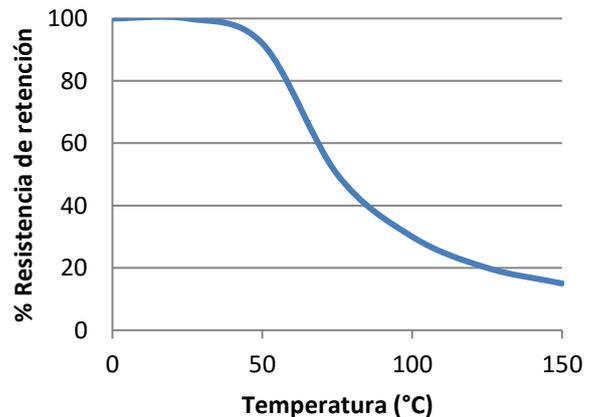

Resistencia térmica pruebas de resistencia realizadas en acero. Curado de 24 horas a temperatura ambiental y condicionado a la temperatura de prueba durante 30 minutos.

MS359A Grey puede soportar temperaturas más altas por períodos breves (por ejemplo, en cuanto a la hornada de la pintura y los procesos de soldadura de la onda) proporcionar que la junta no es excesivamente estresada. La temperatura mínima a que del adhesivo curado puede estar expuesto es -40°C (-40°F) dependiendo de los materiales que están a ser unidos.

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.

Información adicional

Este producto no es recomendable para su uso en contacto con los materiales oxidantes fuertes y solventes polares, aunque resista un lavado con solvente sin ningún deterioro a la resistencia de la unión. Se le recuerda que todos los materiales, ya sean inocuo o no, deben ser manejados de acuerdo con los principios de una buena higiene industrial. Toda la información puede ser obtenida de la Hoja de Seguridad.

Esta Hoja de datos técnicos (TDS) ofrece información de orientación y no constituye una especificación.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa antes de aplicar el adhesivo. Utilice un disolvente adecuado (tal como acetona o isopropanol) para el desengrasado de superficies. Algunos metales tales como aluminio, cobre y sus aleaciones se beneficiarán de la abrasión ligera con tela de esmeril (o similar), para eliminar la capa de óxido.

Instrucciones de uso

- 1) Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa antes de unir.
- 2) Utilice una pistola calafateadora para aplicar el producto directamente desde el cartucho.
- 3) Si se dificulta la aplicación desde el cartucho, se puede calentar el cartucho ligeramente lo que bajará la viscosidad del producto y facilitará su aplicación.
- 4) El adhesivo puede ser extendido, si se requiere, con una espátula.

Enlaces de Video

Preparación de la superficie:

<https://youtu.be/8CMOMP7hXjU>



Instrucciones de uso:

<https://youtu.be/mie4Oqq4wtM>



Almacenamiento y Manejo

Temperatura de almacenamiento	5 a 25°C (41 a 77°F)
-------------------------------	----------------------

Otros productos disponibles

Anaeróbicos

- Fijador de roscas
- Sellado de tuberías
- Empaques líquidos
- Compuestos de retención

Cianoacrilato

- Adhesivos instantáneo
- Para la adhesión rápida de metales, plásticos, goma y muchos otros materiales

Resinas Epoxi

- Adhesivos de dos componentes y curado a temperatura ambiental
- Adhesivos de un componente y curado a calor
- Grados modificado flexibles están disponibles

Polímeros MS

- Selladores de un componente, curado-humedad, flexibles

Poliuretanos

- Adhesivos de dos componentes y curado a temperatura ambiental

Acrílicos Estructurales

- Curado rápido, adhesivos estructurales de curado rápido, y de alta resistencia

Adhesivos curado Ultravioleta (UV)

- Vidrio/ plástico
- Claridad óptica
- No amarillente

www.permabond.com

- **Americas: 800-714-0170**
+1 732-868-1372
- **Asia: + 86 21 5773 4913**
- **UK: 0800 975 9800**
+44 (0)1962 711661

Info.americas@permabond.com
info.europe@permabond.com
info.asia@permabond.com

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.